

SMOE 62872

Uputa za montažu

UM 16-0

KOMPLET ZA BEZLEMNO SPAJANJE
UZEMLJENJA U KOMBINACIJI S EKRA-
NIZIRANIM RASTAVNIM "T"-ADAPTERIMA
ZA 1-ŽILNE KABELE I SA EL. ZAŠTITOM OD
Al ILI Cu TRAKA, 12 I 24 kV

Izradio: ROJKOVIĆ	Odobrio: BOŠNJAK	Datum: 05 / 04	Rev. 0 Ukupno stranica: 3
-----------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Prije početka


Provjerite da li komplet koji želite montirati odgovara kabeleu.

Upućujemo na obavezno čitanje naljepnice na kompletu i naslova na uputi za montažu.


Pojedine komponente kao i koraci u montaži mogu biti poboljšani od zadnje montaže ovog proizvoda.

Pažljivo čitajte i slijedite korake iz uputa za montažu.


Priprema kabela

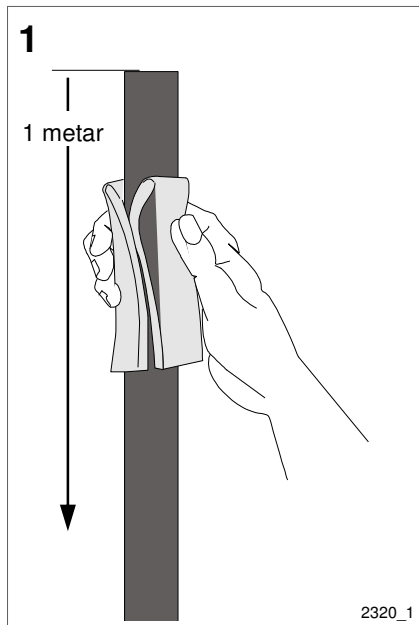

Očistite i odmastite vanjski plašt kabela u dužini od cca 1 metar.

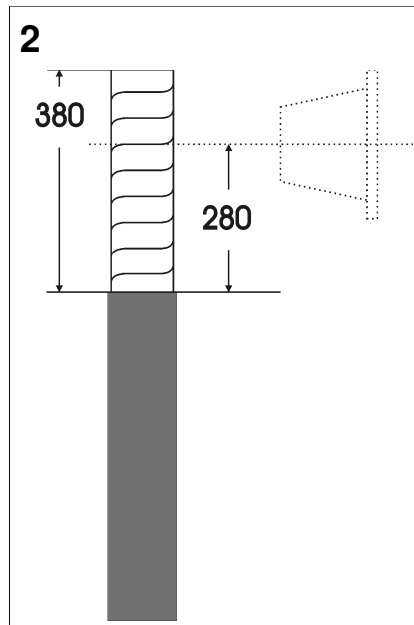

Izravnajte i postavite kabel uz 100 mm preklopa iznad središta provodnog izolatora.
Označite na vanjskom plaštu kabela mjeru 380 mm od vrha kabela.
Skinite vanjski plašt kabela do označene mjere od 380 mm.

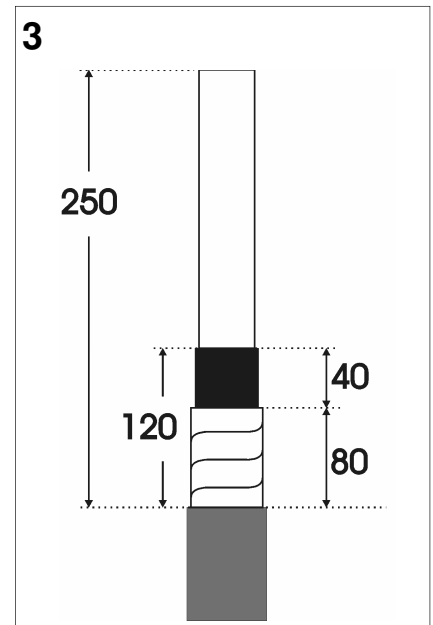

Skinite metalne trake el. zaštite u skladu s dimenzijom na crtežu.
Kraj traka učvrstite od odmatanja sa 3-4 sloja PVC trake. Preko trake postavite privremeno kontaktni prsten (iz kompleta) koji će služiti kao graničnik alatu za skidanje poluvodljivog sloja.
Skinite poluvodljivi sloj na dimenziju 40 mm od kraja metalnih traka.
Odrežite žilu kabela u skladu s dimenzijom na crtežu.
Na kraju skinite kontaktni prsten i PVC traku s metalnih traka.

Važna napomena

Ova uputa ima za svrhu opisati ispravan postupak montaže proizvoda. Kako proizvođač nema kontrolu nad lokalnim uvjetima, a koji bi mogli utjecati na kvalitetu ugrađenog proizvoda, odgovornost je na samom korisniku da sam odredi pogodnost instalacije u navedenim lokalnim uvjetima.

Sve štete, direktne ili indirektna, a koje bi nastale kao posljedica neispravne montaže ili krivog odabira proizvoda snosi sam korisnik.



Molimo Vas da nam dostavite sve primjedbe ili prijedloge oko poboljšanja postupka montaže ili eventualne nedostatke koje ste uočili kod montaže, a u svrhu stalnog poboljšanja kvalitete.

Ugradnja pribora za bezlemno spajanje uzemljenja

Kraj pletenice postavite na metalne trake el. zaštite kabela tako da će joj je vrh biti dovoljan za presavijanje unatrag preko prstena.

Započevši na suprotnoj strani kabela, namotajte 2 sloja kontaktnog prstena preko pletenice i to cca 5 mm od kraja vanjskog plašta kabela.

Napomena: Prsten započnite motati u smjeru u kojem su motane i trake u kabeu.

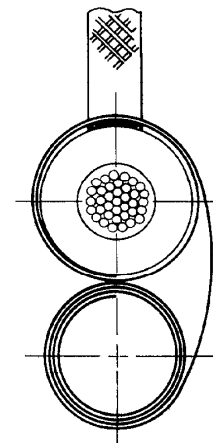
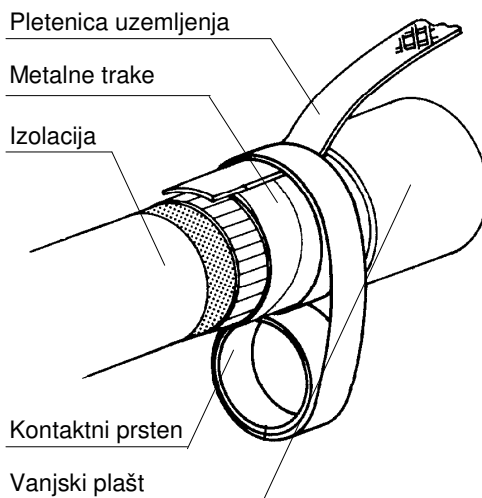


2426/1

Presavijte preostali (kraći) kraj pletenice preko kontaktnog prstena i prsten namotajte do kraja.

Prsten dodatno čvrsto uvijte i osigurajte od odmatanja sa 2 sloja PVC trake.

Omotajte jedan sloj crne brtvene trake točno ispod lemnog bloka na pletenici.

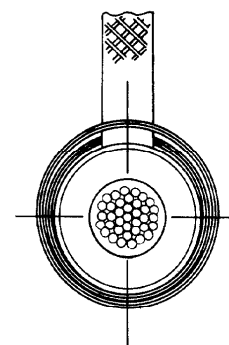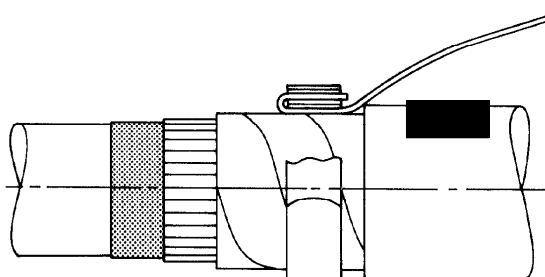

2427/1

Grijanjem skupite zaštitnu cijev (WCSM) počevši 25 mm od kraja poluvodljivog sloja

Omotajte 2-3 sloja bakrene žice ispod kraja toplokuplajuće cijevi.

Nastavite s korakom br. 8 u originalnom uputstvu za RSTI adaptere

Sav neiskorišteni i otpadni materijal odložite po završetku radova u skladu s pravilima o zaštiti okoliša.

